



PŮDORYS KAPLE 1:25

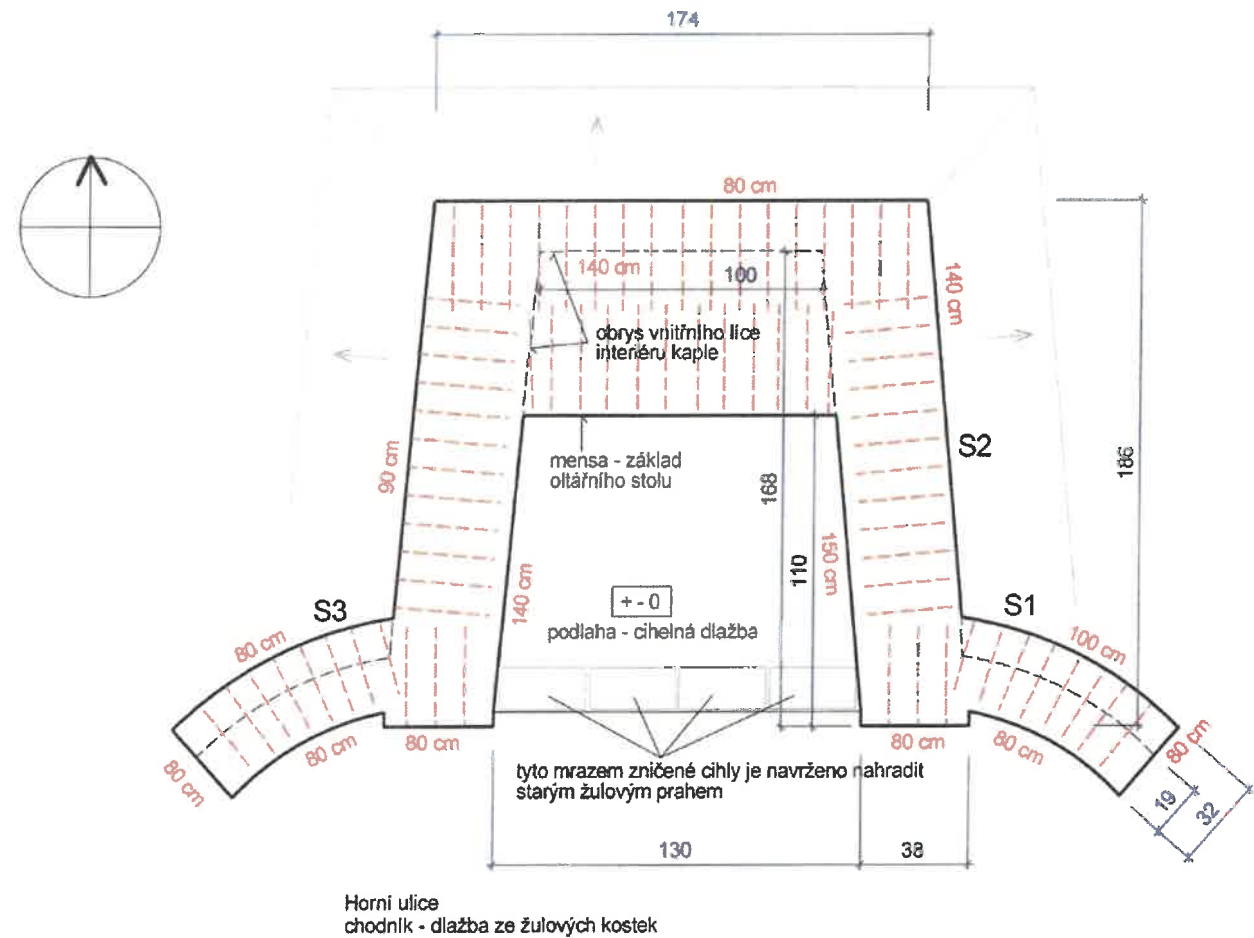

- 80 cm výška dříve aplikované sanační omítky - 80 cm nad úroveň terénu (podlahy)
- navrhovaná poloha vrtů infuzní hydroizolační clony pro aplikaci injektážního krému na bázi silanu, průměr vrtů cca 12 mm, vzdálenost vrtů cca 100 mm, umístění (poloha) vrtů - v úrovni terénu
- navrhovaná úprava současné žulové dlažby na východní, severní a západní straně kaple celkem v délce cca 300 cm - místo současné vodorovné polohy dlažbu uložit šikmo - viz detail úpravy líce zdiva v místě sondy S2
- S1 poloha provedené sondy - odebrání vzorků zdiva

DETAIL 1:12,5 ÚPRAVY LÍCE ZDIVA V MÍSTĚ SONDY S2

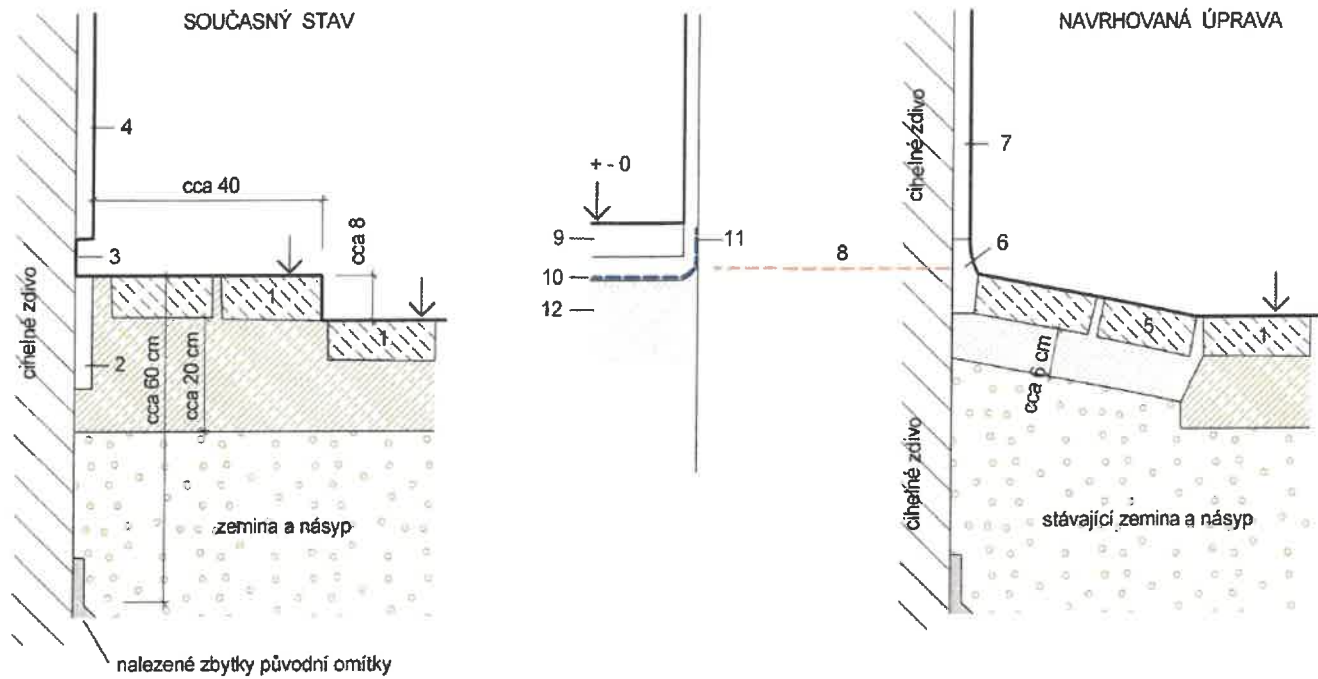

- 1 žulová dlažba (cca 9 x 19 cm) uložena do betonu
- 2 zbytky novodobé cementové omítky
- 3 cihelné zdivo bez omítky (po celém obvodu kaple)
- 4 sanační omítky
- 5 očištěná současná žulová dlažba uložena do hubeného betonu, spáry vyplněny jemným cementovým potěrem
- 6 spára vyplněná sanační - hydrofobizovanou (nenasákavou) omítkou na bázi přírodního hydraulického vápna (bílé - okrové barvy), tuto úpravu je navrženo provést po celém vnějším (exteriérovém) obvodu kaple
- 7 nová vnější omítky - podrobný popis viz zpráva
- 8 poloha hydroizolační clony
- 9 nově položená původní cihelná dlažba kladená do malty
- 10 flexibilní hydroizolační minerální stěrka
- 11 opravené a omítkou vyrovnané zdivo
- 12 cementovou maltou vyrovnaná stávající betonová podkladní vrstva

Kótováno v centimetrech, podrobnosti viz technická zpráva

Oprava výklenkové kaple při mostu v Horní ulici v Č. Krumlově

Umístění kaple - Český Krumlov, Horní ulice, p.č 217/1 k.ú. Č. Krumlov

Půdorys kaple nad úrovní podlahy + detail úpravy líce zdiva v úrovni terénu

Vypracoval: Ing. Karel Jandourek, prosinec 2022