


- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ KOMÍNY DOMĚŘIT – ROZMĚRY, PROFILACE, OSTATNÍ DETAILS A UPŘESNIT ROZSAH NUTNÉHO PŘEZDĚNÍ
- PŘEZDĚNÍ PROVÁDĚT Z OSTŘE PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL KLASICKÉHO FORMÁTU
- OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ HLAZENÁ DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM
- NÁTĚR – MODIFIKOVANÉ VÁPNO + HYDROFOBIZACE
- STOUPACÍ ŽELEZA BUDOU POZINKOVANÁ, KRYTA NÁTĚREM V BARVĚ OMÍTKY

KÓTOVÁNO V CM

VED.PROJ.	ING. LUBOR GREGORA		
ZOD.PROJ.	ING. MARTIN KAČER		
SPOLUPRÁCE	ING. M. KAČER, H. NÝDLOVÁ		
INVESTOR	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND	ZAKÁZ. ČÍSLO	145/35/06
AKCE	ČESKÝ KRUMLOV LATRÁN č.p.67 BÝVALÝ KLÁŠTER KLARISEK – 3.ETAPA	DATUM	KVĚTEN 2007
		STUPEŇ	P.S.
		FORMÁT	
VÝKRES	ÚPRAVA KOMÍNŮ	MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.
		1:25	9

3. ETAPA

KROV č.II

OZNAČENÍ KOMÍNU	ROZMĚR (cm)	POPIS	NÁVRH OPRAVY
a	79 / 92 u podl. s náběhem výška v ose: cca 230 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část s kónickým zakončením, na svislé části římsa-cihebné zdivo narušené, bez omítky, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: - očištění a nátěr povrchu
b	83 / 83 výška v ose: cca 130 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část s kónickým zakončením bez říms, cihebné zdivo narušené, bez omítky, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: - očištění a nátěr povrchu
c	52 / 80 výška v ose: cca 225 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část s jednoduchou římsou, cihebné zdivo narušené, omítky zčásti opadaná- nesoudržná, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: - očištění a nátěr povrchu

KROV č.I

OZNAČENÍ KOMÍNU	ROZMĚR (cm)	POPIS	NÁVRH OPRAVY
d	88 / 52 výška v ose: cca 270 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část s jednoduchou římsou, cihelné zdívo narušené, omítka zčásti opadaná- nesoudržná, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: - ubourat pod střechem (komín v úžlabí) - proběhne prejzová krytina Podstřešní část: - očištění a nátěr povrchu
e	55 / 52 výška v ose: cca 310 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část se dvěma jednoduchými římsami, omítka opadaná, zdívo narušené, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: - očištění a nátěr povrchu
f	54 / 52 výška v ose: cca 270	Komín z plných cihel Nadstřešní část s jednoduchou římsou, omítka zčásti opadaná, nesoudržná, zdívo narušené, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: - očištění a nátěr povrchu

KROV č.I


OZNAČENÍ KOMÍNU	ROZMĚR (cm)	POPIS	NÁVRH OPRAVY
g	90 / 52 výška v ose: cca 220 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část s jednoduchou římsou, omítka zčásti opadaná, nesoudržná, zdívo narušené-rozpadlé, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené.	Nadstřešní část: <ul style="list-style-type: none"> - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: <ul style="list-style-type: none"> - očištění a nátěr povrchu
h	90 / 77 u podl. s náběhem výška v ose: cca 170 cm	Komín z plných cihel Nadstřešní část s jednoduchou římsou, omítka opadaná, zdívo hlavy narušené, stříška nedochovaná. Podstřešní část omítaná, omítky místy narušené. Komínová dvířka	Nadstřešní část: <ul style="list-style-type: none"> - přezdění komínu nad krytinou - provedení nové omítky - nátěr, hydrofobizace povrchů - stříška z bobrovek Podstřešní část: <ul style="list-style-type: none"> - očištění a nátěr povrchu - očištění a nátěr dvířek (barva černá - mat)

POZNÁMKA:

- Při přezdívání komínů bude zachován původní tvar komínových hlav, římsy apod.
- Hlavy komínových těles narušené-stříšky se nedochovaly – nové navrženy z bobrovek.
- Přístup ke komínům není zcela v souladu s požadavky ČSN 73 4210 a ČSN 74 3282 ale vzhledem k památkové hodnotě objektu je přípustné za předpokladu, že při údržbě a čištění komínů bude osoba zabezpečena individuálními vázacími prostředky. Proto bude do komínů osazeno oko pro úvaz.


a POHLED

MĚR : 1:25

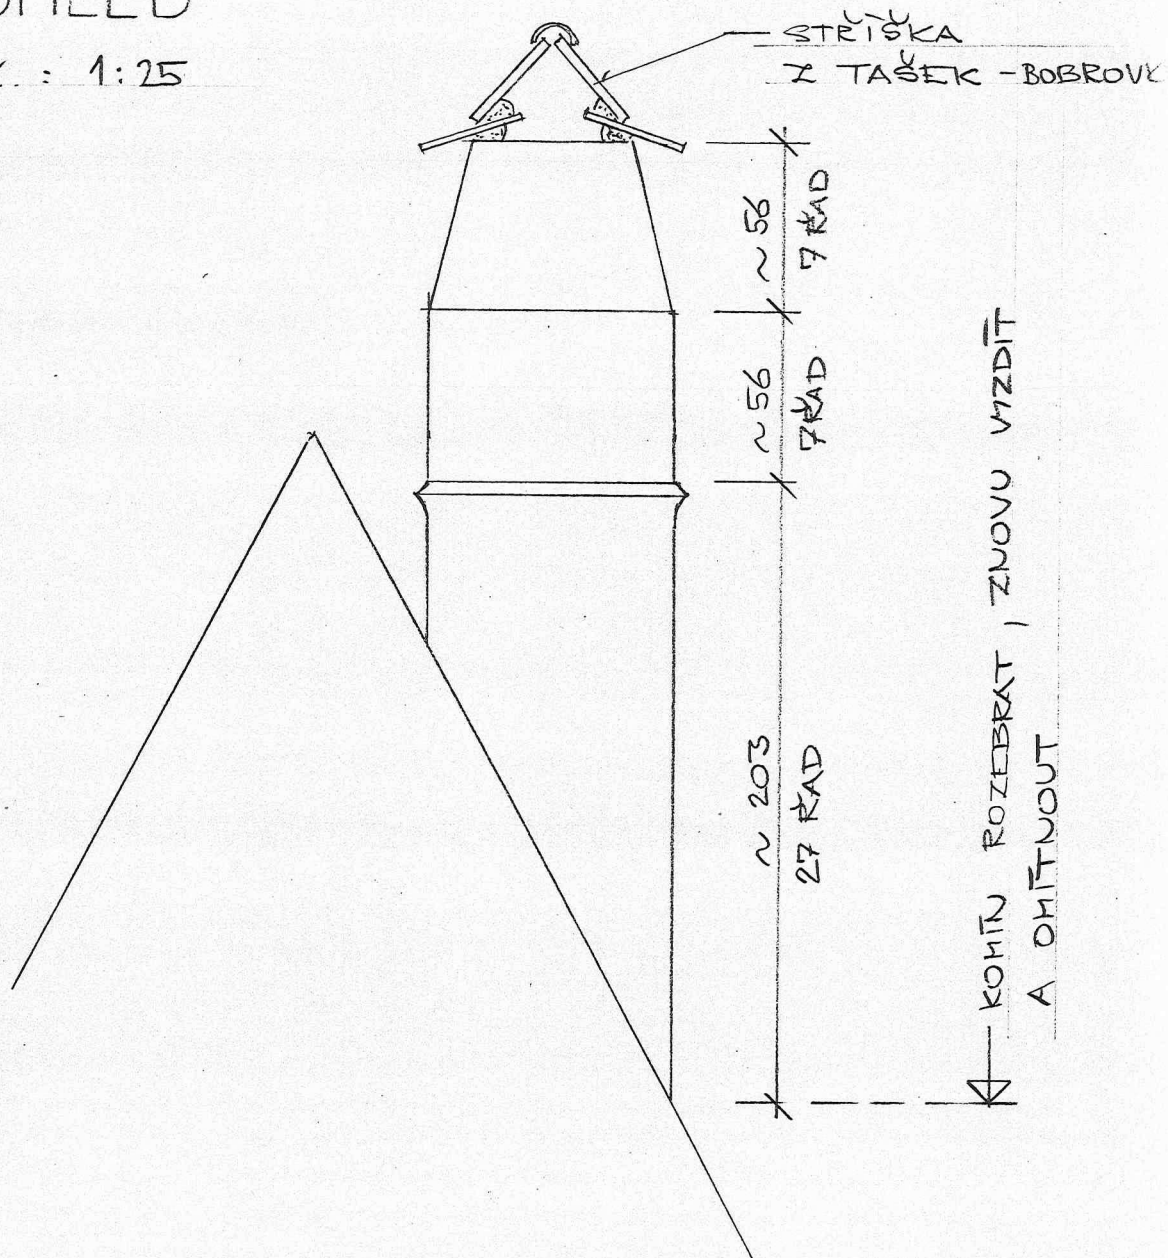


PŮDORYS

MĚR : 1:25

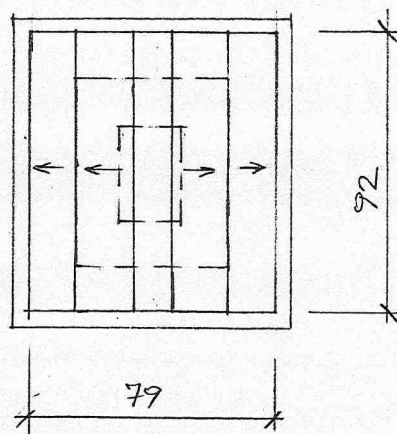


b) POHLED

HEŘ.: 1:25

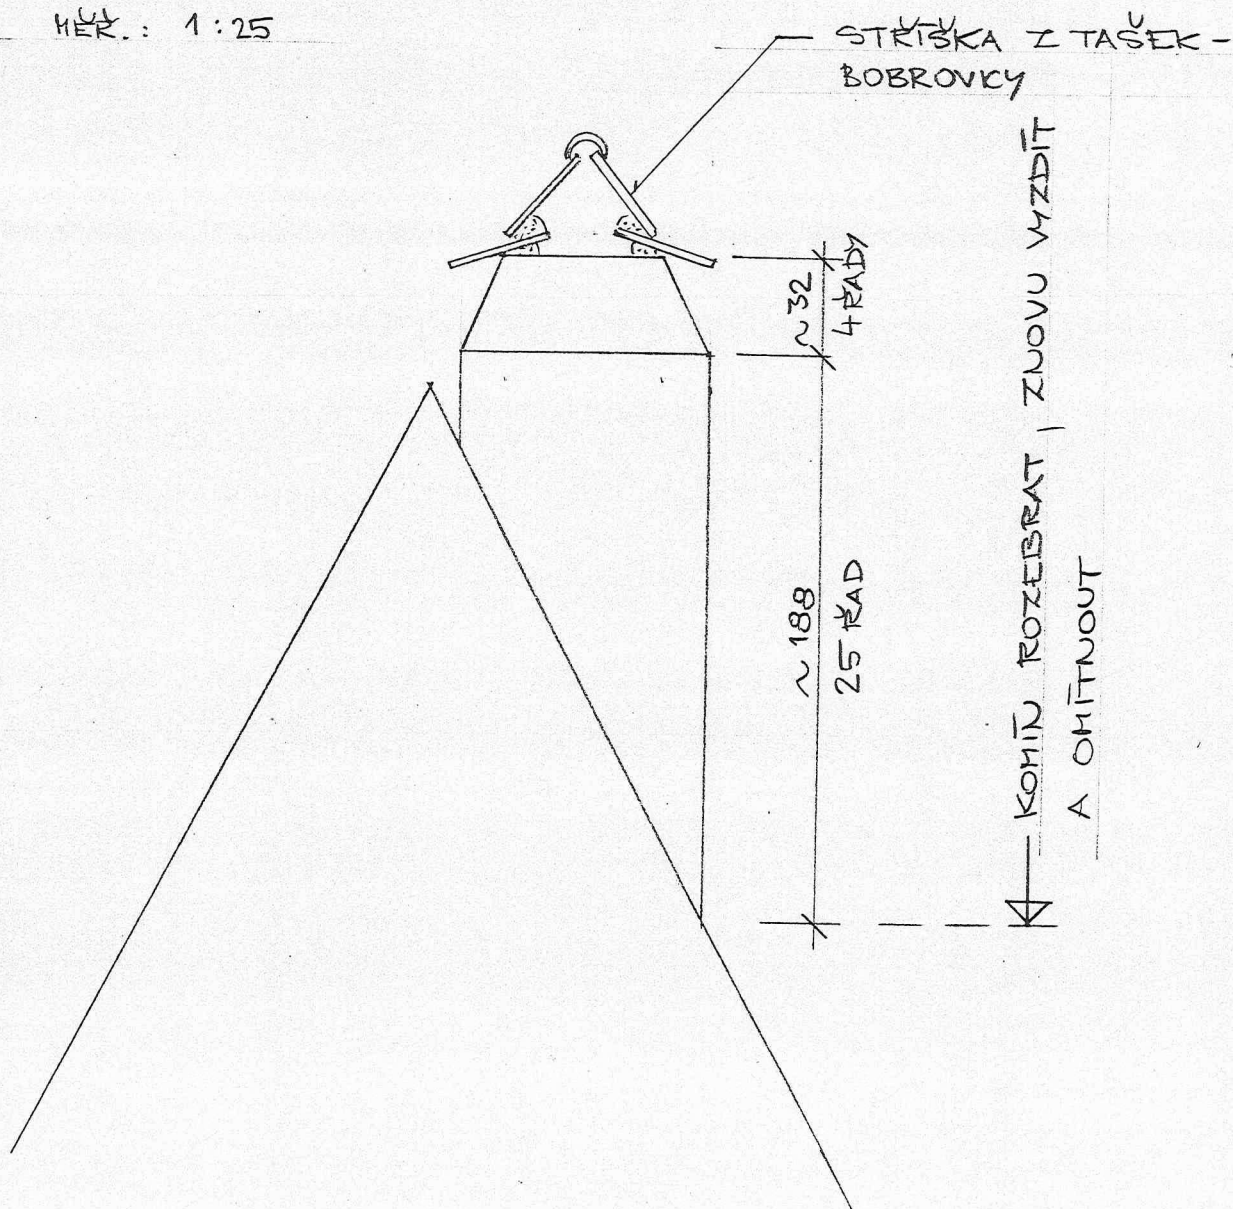


PŮDORYS

HEŘ.: 1:25

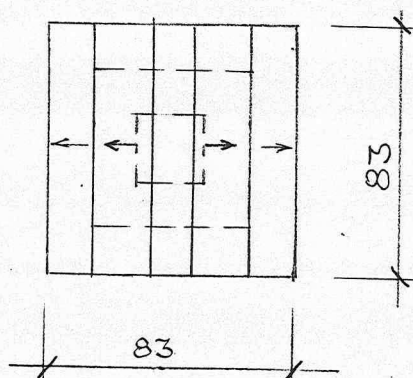


(C) POHLED

MER.: 1 : 25

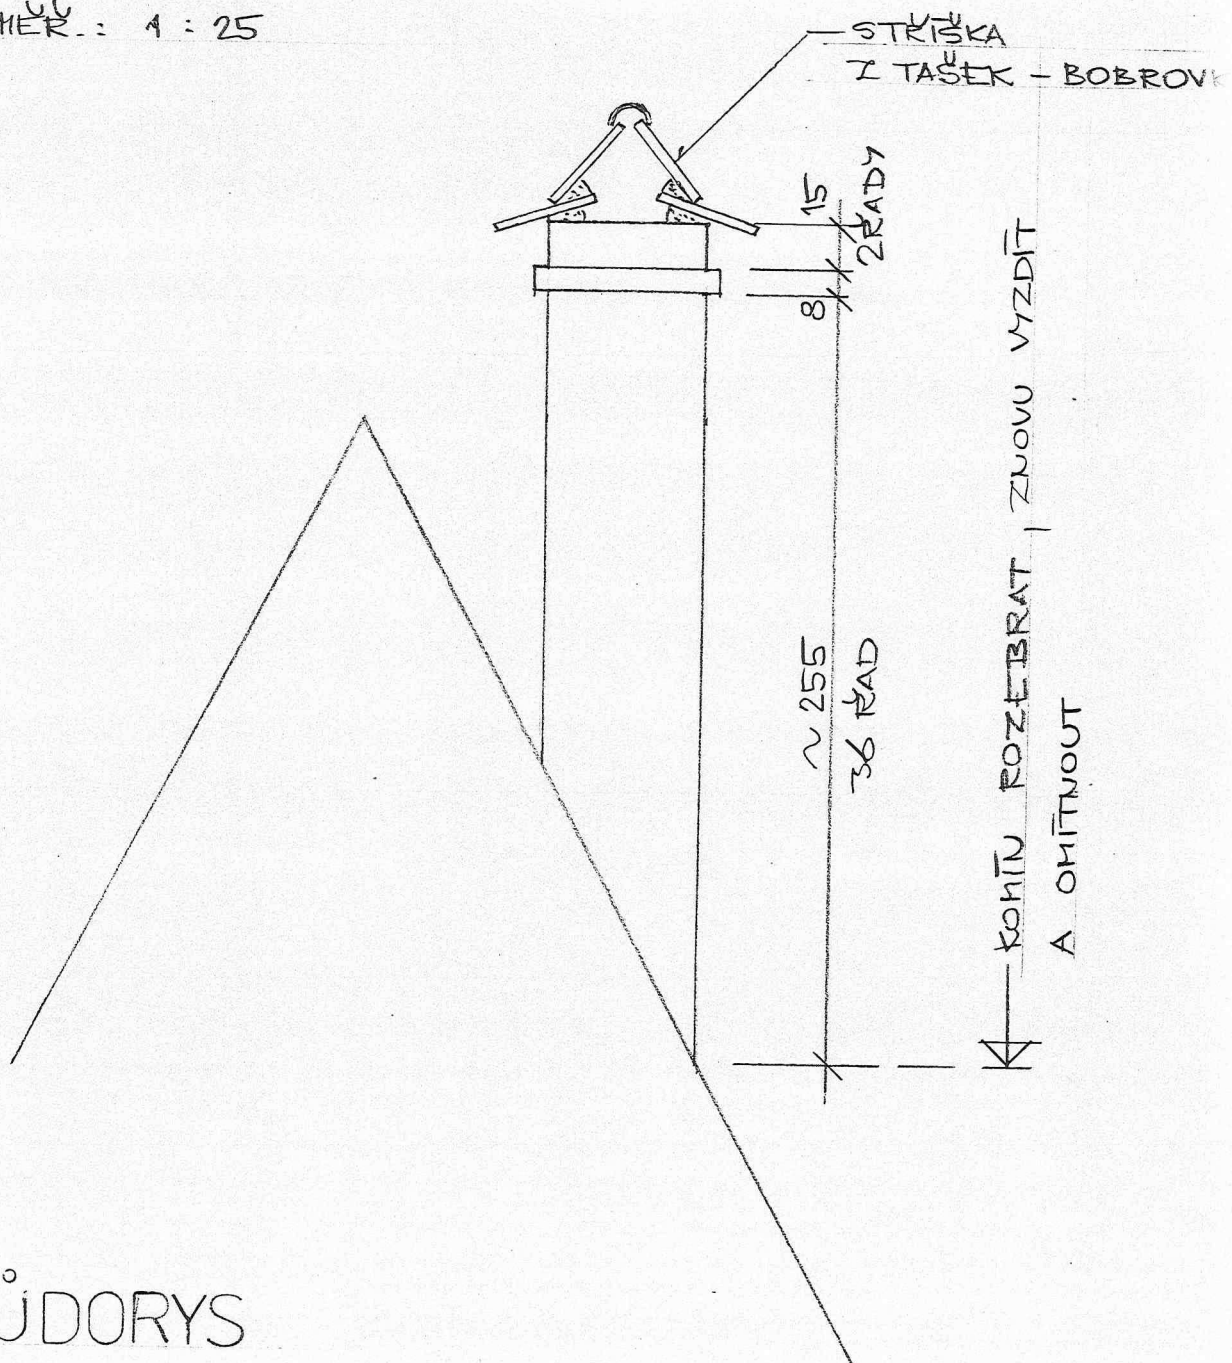

PŮDORYS

MER.: 1 : 25

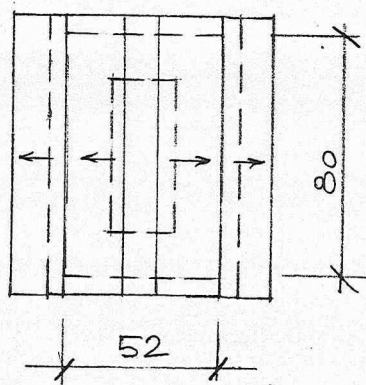


e

POHLED


MEŘ. : 1:25

KOHŮ ROZEBRAT, ZVOUV VYZDÍT
A OMÍTNOUT

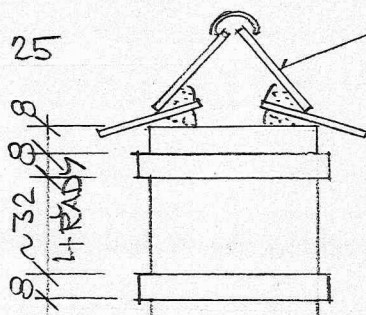

STRÍŽKA
Z TAŠEK - BOBROVKY

~ 308
41 RAD

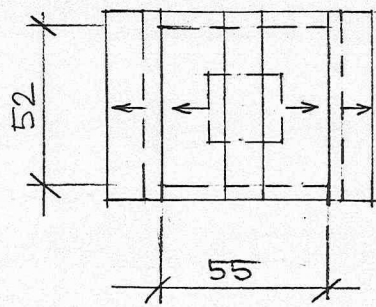


PŮDORYS

MEŘ. : 1:25

f


POHLED

MER. : 1:25

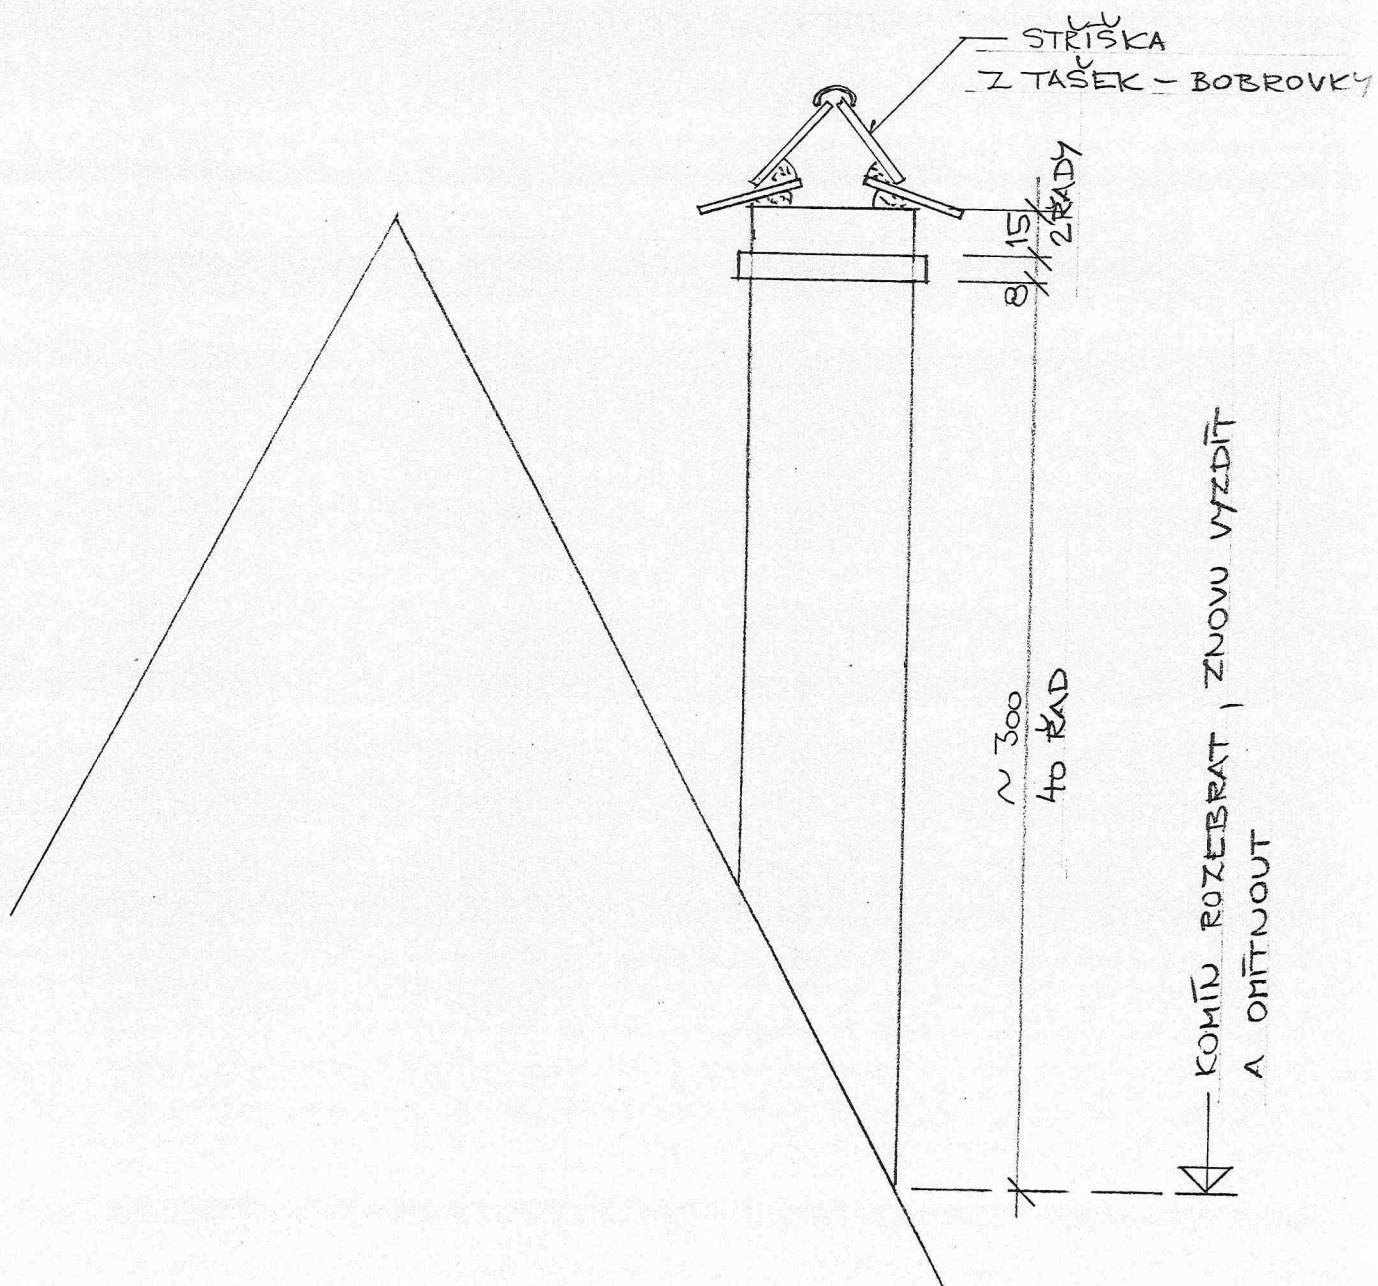


PŮDORYS

MER. : 1:25

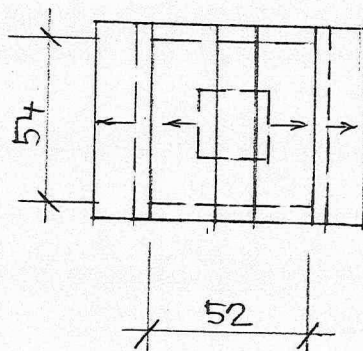


9 POHLED

MĚR.: 1 : 25

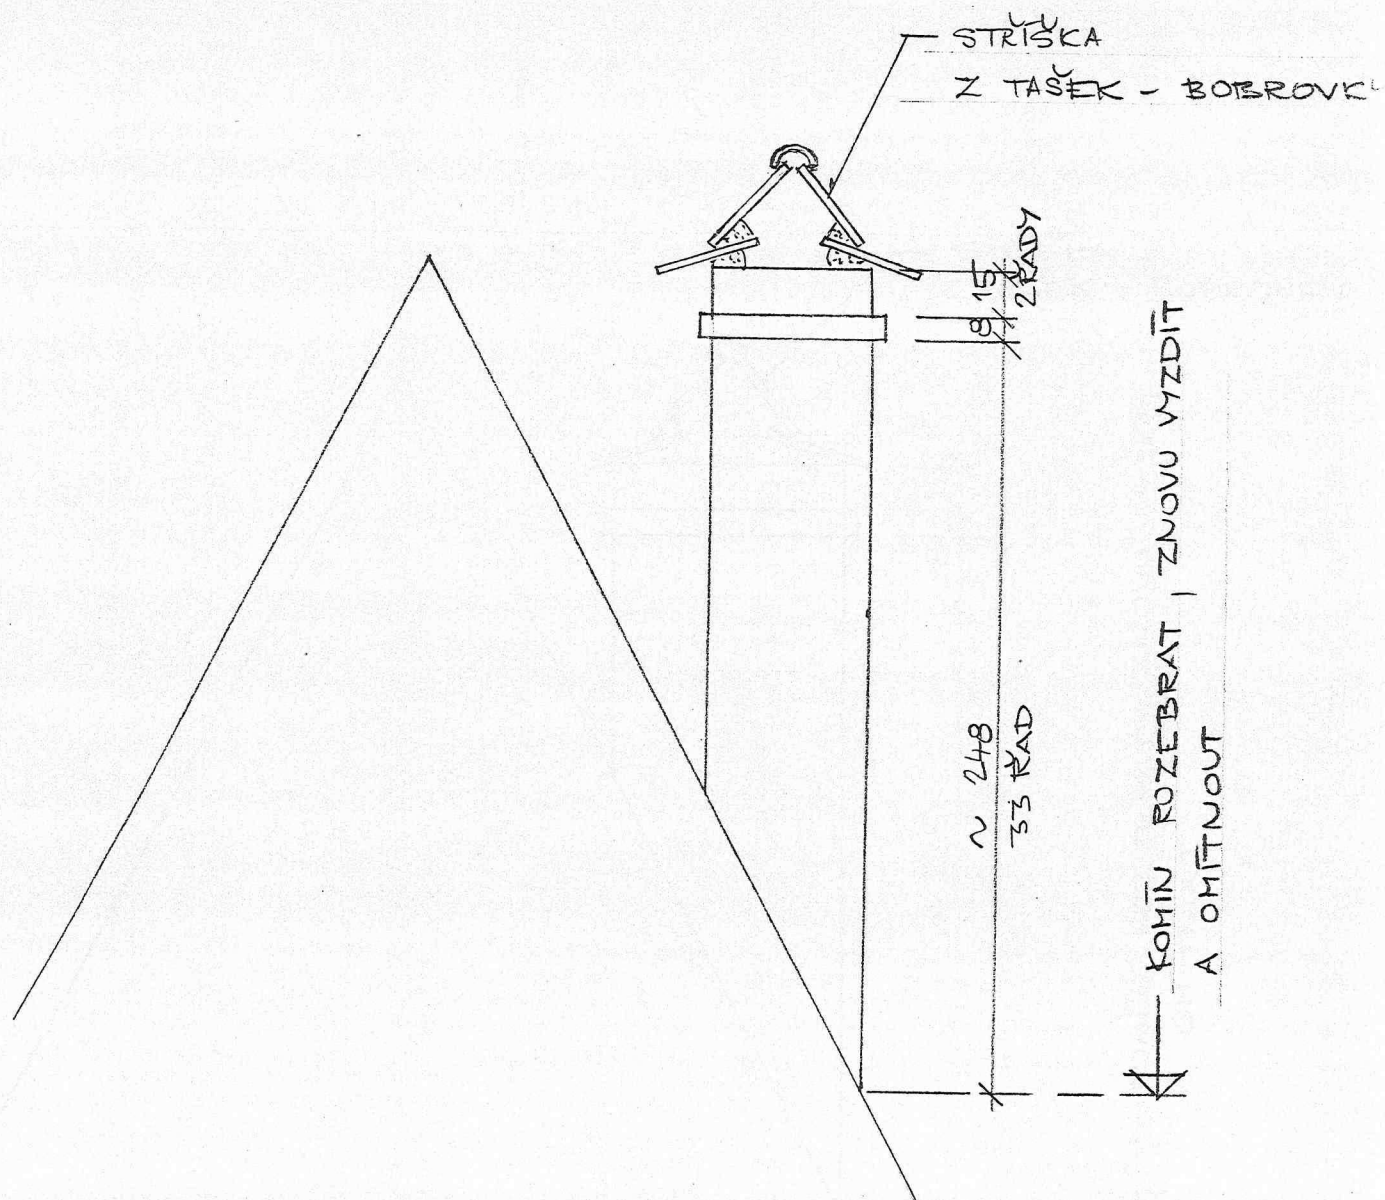

PŮDORYS


MĚR.: 1 : 25

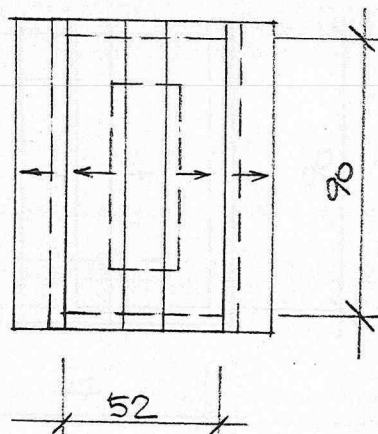

(h)

POHLED

MER.: 1:25

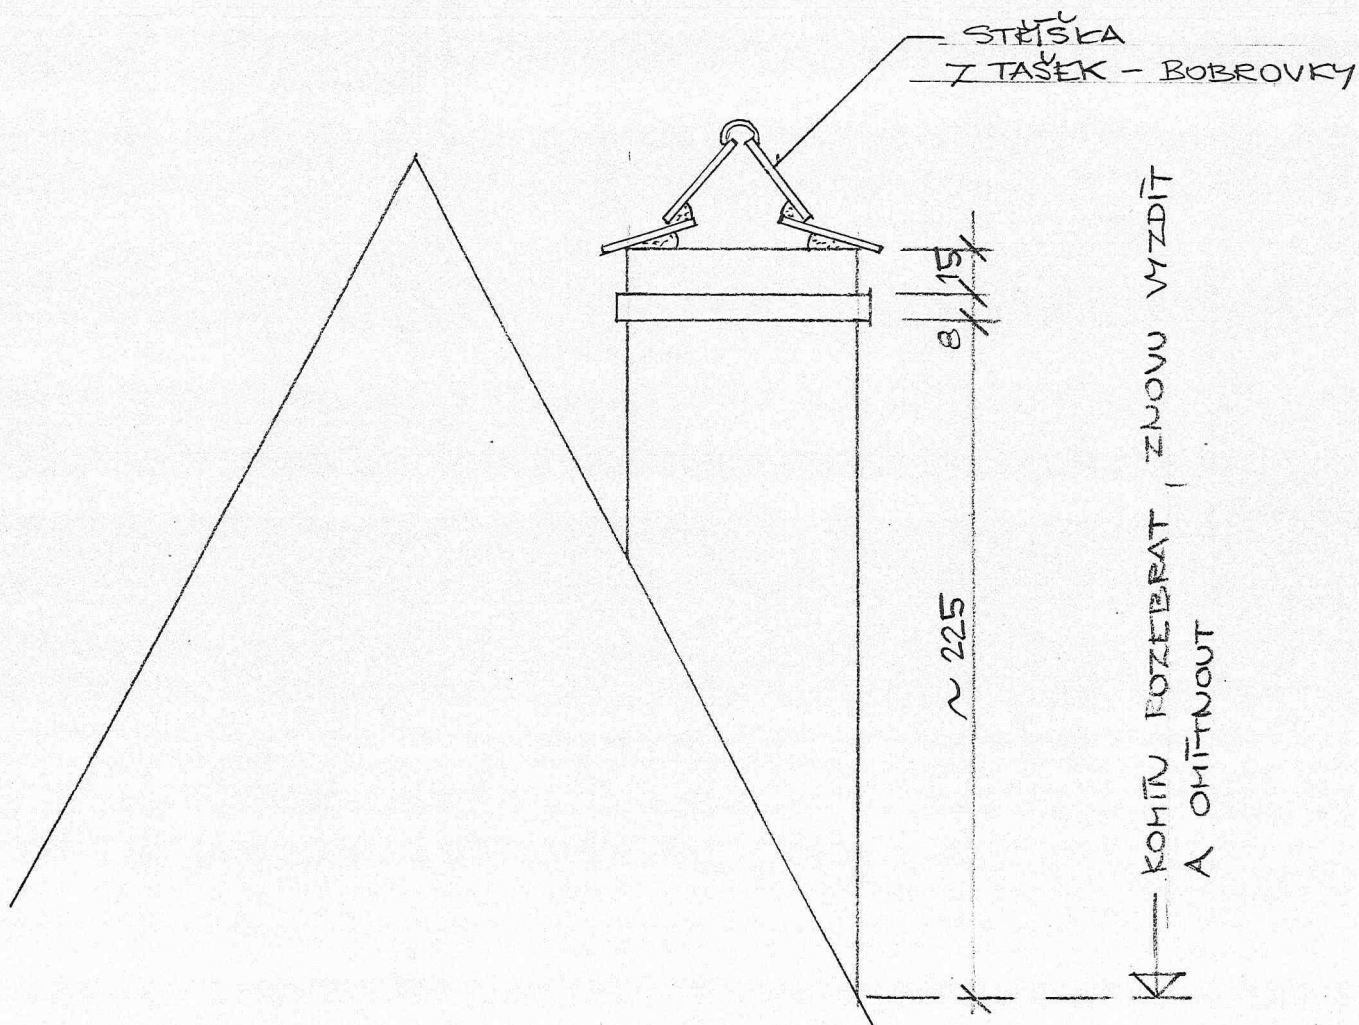

PŮDORYS

MER.: 1:25

