



- očistit a opravit schodišťové stupně
- cihelně nadezdívky rozebrat a znovu vyzdít

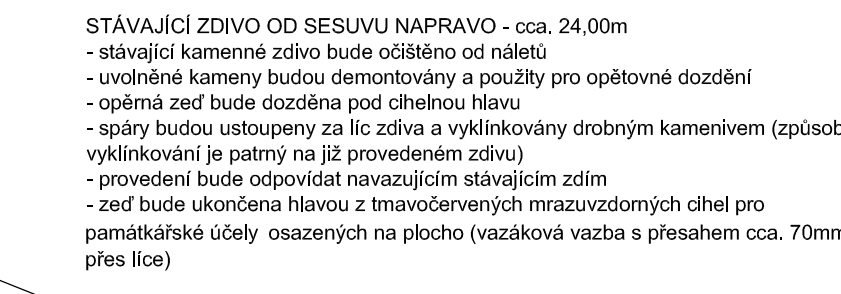

LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

———— dolní hrana žlázky; skrytá dolní hrana žlázky
 - - - - - horní hrana žlázky, ost. polahopis; skrytý hrany
 ———— terén, výškové hrany
 ———— skála
 - - - - - hranice souvislého porostu
 484.67
 6 výškové kóty

STAV KE DNI: 20.5.2011

	PROJEKTANT	ING. PAVEL PECHA	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITECTONICKÝ KANCELÁŘ BUKOVÁ 25, CZ 39011 KŘIVOPALY TEL. 380711315, FAX 380712671
	NÁVRH	ING. ARCH. JIŘÍ RAMPAS	
	VYPRACOVAL	LENKA BATEŘOVÁ	
	INVESTOR Město Ceska Krumlova, nám. Svornosti 1, C. Krumlov		
	AKCE POSÍLENÍ VZAJEMNÉ PŘÍZNAČNOSTI ATRAKTIVNÍ JIŘÍ MEANDRU REKY VLTAVY V ČESKÉM KRUMLOVĚ		
VÝKRES	JIZNÍ TERASY - POHLED		STUPEŇ DPS DATUM 09/2013 C. ZAKÁŽKY SP 2013/69 MĚRITKO 1:100 C. VÝKRESU
			04

POMĚRNĚ KOMPAKTNÍ ČÁST ZDI - délka cca. 45,00m, tl. cca. 0,30mm
 - ze stávající komponenty zdiva a zdiva nově vytyčené kamenné
 - ze zdiva nové dostavby odebíraných materiálů
 - ze spár bude odstraněna (vyškáblána) vyžládna nesoudržná malta
 - zdivo bude zvýšena chelou nadzdvíhací z chel připevněných na MVC 25 tl. 300 mm
 1,0 m nad úroveň terénu
 - očištěná a opravená ze zdiva bude omítnuta vápennou hrubomazí s příměsí cementu
 - zdivo bude ukončeno novou. Hlavou z tramočerstvých tramočerstvých malty
 přemalované účely - osazených na plochu (vazková vazba - běhoun s přestav
 cca. 70mm přes lico)
 - ze zdiva budou odstraněny nálety a střešiny

tím
 » respektován stávající
 ymi zpásmi, spáry v lici
 tříprvní kameny odštěpky,
 odosu pro odstranění zbytků
 rovedeném zdvu)
 zdomych díhel pro

PORUŠENÁ (VYPADÁ) ČÁSTI ZDÍ -cca. 1,60m² uhlí, cca. 0,30mm
 - ze stěráčků chémičů zdi budou odstraněny uvolněná a degradovaná
 - zed bude nově dočesána na stěnový výztuž jaky okolní zdivo (zede respektující
 stěráčků problém hlavy zřivky)
 - ze spár bude odstraněn vyškřábání, výřez nesoudržná malta
 - odčísaná a opravená zed bude omítnuta vápennou hrubozrnnou maltou s příměsí
 cementu)
 - zed bude ukončena novou hlaivou z mrazoodporných mrazuvzdorných chel
 pro permakulské účely - osazených na plochu (vazáková vazba + běhoun s přesahem
 ok 200mm přes lietu)
 - ze zdiva bude odstraněno drátěné oplocení

PORUŠENÍ RZI RDH - z 0,4, 0,75m2, z 0,3, 0,30mm

- ste stavající chébné zdi budou odstranény uvrénné a degradované chýly
- zde bude nová dozděna na stejné výšce jak okolní zdivo (bude respektován stavající průběh hlavy zdivky) s provázáním rdo
- zde spár bude odstráněna (vyškabána) výzřila nesoudržná malta
- odstráněná a opravená zde bude omítnuta výzřila hrubozrnnou maltou s prímé omítnutí
- stavající chébná hlava bude odčítána a ponechána pouze s lokálním doplněním zrnité chýly, v rozsahu nové dozděvky bude zde ukončena novou hlavou z chýlovažer na plochu (važáková vazba + běhoun s přeslechem 0,4, 70mm přes listy)
- dozděnní chébné hlavy bude provedeno z žmarovčerených mrazuvzdorných chýl pro patnáctiské účely
- zde zdiva bude odstráněno dráhové oplácení

ZBUDOVANÁ ZED - cca. 10,5m², tl. cca. 0,30mm

- zbytky stávající cihelné zdi budou odstraněny až na stávající základ
- zed bude nově vyložena z plných cihel na stejnou výšku jako okolní zdvo (bude respektován stávající průběh hlavy zidky) s provázáním rohu
- nova zed bude omítnuta vápennou hrubovou maltou s příměsí cementu
- zed bude ukončena novou hlavicí z masivních mrazuvzdorných chle přemastěných oleji osazených na písko (vazáková vazba + bñhous z plesav cca. 70mm přes lce)
- ze zdvi bude odstraněno drátěné oplocení